

Bestway Lay-Z-Spa Miami AirJet

Fehler: E08


Es besteht ein Problem mit dem manuellen Reset des Temperaturbegrenzers.
Der manuelle Reset des Temperaturbegrenzers löst hierbei aus.

1. Ziehe des Netzstecker der Pumpe.

2. Drücke die RESET-Taste und stecke den Netzstecker wieder ein.

3. Wenn der Fehler bestehen bleibt:
   Drücke die RESET-Taste mit einem dünnen Gegenstand und starte das Heizsystem neu.

Hinweis: Das Heizsystem geht nicht in Betrieb, wenn die Außentemperatur über 40 °C beträgt oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. In diesem Fall warte mit dem Reset, bis die Außentemperatur kühler ist.

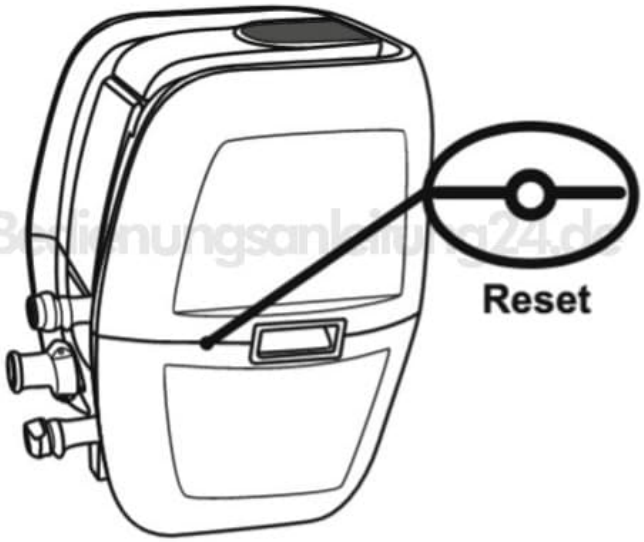

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.